


RS485 Communication Plug-in Module

Módulo Plug-in Comunicación RS485

Módulo Plug-in Comunicação RS485

CFW500

Installation, Configuration and Operation Guide
Guía de Instalación, Configuración y Operación
Guia de Instalação, Configuração e Operação

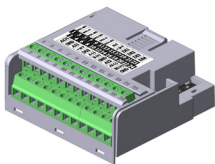

SUMMARY

1 SAFETY INFORMATION.....	5
1.1 SAFETY WARNINGS	5
1.2 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS	5
2 GENERAL INFORMATION	5
3 CONTENTS OF THE PACKAGE.....	5
4 ACCESSORY INSTALLATION	6
5 SETTINGS.....	7
APPENDIX A – FIGURES.....	20

ÍNDICE

1 INFORMACIONES DE SEGURIDAD	10
1.1 AVISOS DE SEGURIDAD	10
1.2 RECOMENDACIONES PRELIMINARES...	10
2 INFORMACIONES GENERALES	10
3 CONTENIDO DEL EMBALAJE	10
4 INSTALACIÓN DEL ACCESORIO	11
5 CONFIGURACIONES.....	12
ANEXO A – FIGURAS.....	20

ÍNDICE

1 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.....	15
1.1 AVISOS DE SEGURANÇA	15
1.2 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES.....	15
2 INFORMAÇÕES GERAIS	15
3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM	15
4 INSTALAÇÃO DO ACESSÓRIO	16
5 CONFIGURAÇÕES.....	17
ANEXO A – FIGURAS.....	20

1 SAFETY INFORMATION

1.1 SAFETY WARNINGS



NOTE!

- Only use the CFW500-CRS485 Plug-in Module in CFW500 WEG inverters.
- We recommend reading the CFW500 user's manual before installing or operating this accessory.
- This guide contains important information for the correct understanding and proper operation of this module.

1.2 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS



ATTENTION!

- Always disconnect the general power supply before connecting or disconnecting the accessories of the frequency inverter CFW500.
- Wait for at least 10 minutes to guarantee complete de-energization of the inverter.

2 GENERAL INFORMATION

This guide shows how to install, configure and operate the CFW500-CRS485 Plug-in Module.

3 CONTENTS OF THE PACKAGE

When receiving the product, check if this package contains:

- Accessory in anti-static packaging.
- Installation, configuration and operation guide.

4 ACCESSORY INSTALLATION

The accessory is easily installed or replaced. For correct installation of the accessory execute the following steps:

Step 1: With the inverter power supply off, remove the front cover of the Inverter ([figure A.1 \(a\)](#)).

Step 2: Remove the accessory (connected plug-in module) if any, as in [figure A.1 \(a\)](#).

Step 3: Fit and press the accessory to be installed as indicated in [figure A.1 \(b\)](#) and then assemble the front cover of the inverter.


Step 4: Power up the inverter and check if parameter P0027 shows value 9 ($P0027 = 9$). If this information is not true, check if the module used is actually the CFW500-CRS485 and repeat steps 1-4.

5 SETTINGS

The control connections (analogical input / output, digital inputs / outputs and RS485 interface) must be performed as shown in [figure 1](#).

	Connector	Description
Superior Terminal	1	DO1-RL-NO (NO contact of relay 1)
	3	DO1-RL-C (common point of relay 1)
	5	DO1-RL-NC (NC contact of relay 1)
	7	DO3-RL-NO (NO contact of relay 2)
	9	DO3-RL-C (common point of relay 2)
	11	DO3-RL-NC (NC contact of relay 2)
	13	NC Not connected
	15	+24 V +24 Vdc Power supply
	17	DI1 Digital input 1
	19	DI2 Digital input 2
	21	DI3 Digital input 3
	23	DI4 Digital input 4
Inferior Terminal	2	AO1 Analogical output 1
	4	GND Reference 0 V
	6	AI1 Analogical input 1
	8	+10 V Reference +10 Vdc for potentiometer
	10	DO2-TR Digital output 2 (transistor)
	12	RS485 - A(-) RS485 (Terminal A(-))
	14	RS485 - B(+) RS485 (Terminal B(+))
	16	GND Reference 0 V
	18	AI2 Analogical input 2
	20	RS485 - A2(-) RS485 (Terminal A2(-))
	22	RS485 - B2(+) RS485 (Terminal B2(+))
	24	GND Reference 0 V

Figure 1: Signals of control connector

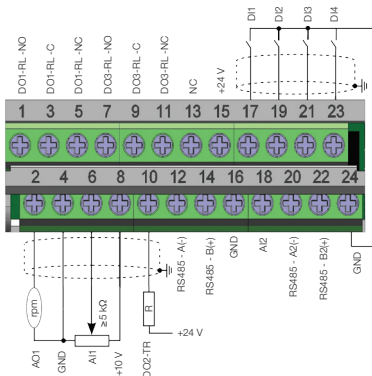

The location of the DIP-switches for selecting the type of analog input and output signal and termination of the RS485 line can be better visualized in [figure A.2](#). To use the analog inputs and/ or outputs with signal in current, switch S1 and related parameters must be set as indicated in [table 1](#). For further details about the control connections see chapter 3 - Installation and Connection of the CFW500 user's manual.

Table 1: Settings of switches to select the type of analog input and output signal of the RS485

Input / Output	Signal	Setting of Switch S1	Range of Signal	Parameter Settings
AI1	Voltage	S1.1 = OFF	0...10 V	P0233 = 0 or 2
	Current	S1.1 = ON	0...20 mA	P0233 = 0 or 2
			4...20 mA	P0233 = 1 or 3
AI2	Voltage	S2.1 = OFF	0...10 V	P0238 = 0 or 2
	Current	S2.1 = ON	0...20 mA	P0238 = 0 or 2
			4...20 mA	P0238 = 1 or 3
AO1	Voltage	S1.2 = ON	0...10 V	P0253 = 0 or 3
	Current	S1.2 = OFF	0...20 mA	P0253 = 1 or 4
			4...20 mA	P0253 = 2 or 5


NOTE!

- Configurations for activation of RS485:
- S1.3 = ON and S1.4 = ON: RS485 termination ON
- S1.3 = OFF and S1.4 = OFF: RS485 termination OFF

Any other combinations of the switches are not allowed


NOTE!

- Configurations for activation of RS485(2):
- S2.3 = ON and S2.4 = ON: RS485(2) termination ON
- S2.3 = OFF and S2.4 = OFF: RS485(2) termination OFF

Any other combinations of the switches are not allowed

This module has a connector ([figure A.2](#)) to enable the use of the Flash Memory Module (CFW500-MMF), which allows data transfer between inverters. For further details on this accessory, refer to the installation, configuration and operation guide of the CFW500-MMF.

1 INFORMACIONES DE SEGURIDAD

1.1 AVISOS DE SEGURIDAD



¡NOTA!

- Solamente utilice el Módulo Plug-in CFW500-CRS485 en los convertidores WEG línea CFW500.
- Se recomienda la lectura del manual del usuario del CFW500 antes de instalar u operar este accesorio.
- El contenido de esta guía fornece informaciones importantes para el correcto entendimiento y buen funcionamiento de este módulo.

1.2 RECOMENDACIONES PRELIMINARES



¡ATENCIÓN!

- Siempre desconecte la alimentación general antes de conectar o desconectar los accesorios del convertidor de frecuencia CFW500.
- Espere por lo menos 10 minutos para garantizar la desenergización completa del convertidor.

2 INFORMACIONES GENERALES

Esta guía orienta en la instalación, configuración y operación del Módulo Plug-in CFW500-CRS485.

3 CONTENIDO DEL EMBALAJE

Al recibir el producto, verifique si el embalaje contiene:

- Accesorio en embalaje antiestático.
- Guía de instalación, configuración y operación.

4 INSTALACIÓN DEL ACCESORIO

El accesorio es fácilmente instalado o sustituido. Para la correcta instalación del accesorio, ejecute los pasos a seguir:

Paso 1: Con el convertidor desenergizado, retire la tapa frontal del mismo ([figura A.1 \(a\)](#)).

Paso 2: Retire, si existe, el accesorio (módulo plug-in conectado) conforme la [figura A.1 \(a\)](#).

Paso 3: Encaje y presione el accesorio a ser instalado conforme indicado en la [figura A.1 \(b\)](#) y después conecte la tapa frontal del convertidor.


Paso 4: Energice el convertidor y verifique si el parámetro P0027 indica el valor 9 ($P0027 = 9$). En caso de que esa información no sea verdadera, verifique si el módulo utilizado realmente es el CFW500-CRS485 y repita los pasos 1-4.

5 CONFIGURACIONES

Las conexiones de control (entrada/salida analógica, entradas/salidas digitales e interfaz RS485) deben ser hechas en el conector conforme [figura 1](#).

Conector		Descripción	
Borne Superior	1	DO1-RL-NO	Salida digital 1 (contacto NA del relé 1)
	3	DO1-RL-C	Salida digital 1 (punto común del relé 1)
	5	DO1-RL-NC	Salida digital 1 (contacto NC del relé 1)
	7	DO3-RL-NO	Salida digital 3 (contacto NA del relé 2)
	9	DO3-RL-C	Salida digital 3 (punto común del relé 2)
	11	DO3-RL-NC	Salida digital 3 (contacto NC del relé 2)
	13	NC	No conectado
	15	+24 V	Fuente +24 Vcc
	17	DI1	Entrada digital 1
	19	DI2	Entrada digital 2
	21	DI3	Entrada digital 3
	23	DI4	Entrada digital 4
Borne Inferior	2	AO1	Salida analógica 1
	4	GND	Referencia 0 V
	6	AI1	Entrada analógica 1
	8	+10 V	Referencia +10 Vcc para potenciómetro
	10	DO2-TR	Salida digital 2 (transistor)
	12	RS485 - A(-)	RS485 (Terminal A(-))
	14	RS485 - B(+)	RS485 (Terminal B(+))
	16	GND	Referencia 0 V
	18	AI2	Entrada Analógica 2
	20	RS485 – A2(-)	RS485 (Terminal A2(-))
	22	RS485 - B2(+)	RS485 (Terminal B2(+))
	24	GND	Referencia 0 V

Figura 1: Señales del conector de control

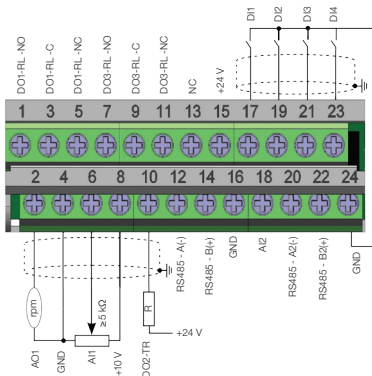

La localización de las DIP-switches para selección del tipo de señal de la entrada y salida analógica y de la terminación de la red RS485 pueden ser mejor visualizadas en la [figura A.2](#). Para utilizar las entradas y/u salidas analógicas con señal en corriente, se debe ajustar la llave S1 y los parámetros relacionados conforme [tabla 1](#). Para más detalles sobre las conexiones de control consulte el capítulo 3 - Instalación y Conexión del manual del usuario del CFW500.

Español

Tabla 1: Configuraciones de las llaves para selección del tipo de señal en la entrada y salida analógica en el RS485

Entrada/Salida	Señal	Ajuste de la Llave S1	Rango de la Señal	Ajuste de Parámetros
AI1	Tensión	S1.1 = OFF	0...10 V	P0233 = 0 o 2
	Corriente	S1.1 = ON	0...20 mA	P0233 = 0 o 2
			4...20 mA	P0233 = 1 o 3
AI2	Tensión	S2.1 = OFF	0...10 V	P0238 = 0 o 2
	Corriente	S2.1 = ON	0...20 mA	P0238 = 0 o 2
			4...20 mA	P0238 = 1 o 3
AO1	Tensión	S1.2 = ON	0...10 V	P0253 = 0 o 3
	Corriente	S1.2 = OFF	0...20 mA	P0253 = 1 o 4
			4...20 mA	P0253 = 2 o 5

**¡NOTA!**

- Configuraciones para encendido de la RS485:
- S1.3 = ON y S1.4 = ON: terminación RS485 encendida
- S1.3 = OFF y S1.4 = OFF: terminación RS485 apagada

Cualquier otra combinación de las claves no es permitida

**¡NOTA!**

- Configuraciones para encendido de la RS485(2):
- S2.3 = ON y S2.4 = ON: terminación RS485(2) encendida
- S2.3 = OFF y S2.4 = OFF: terminación RS485(2) apagada

Cualquier otra combinación de las claves no es permitida

Este módulo posee un conector ([figura A.2](#)) para utilización del Módulo de Memoria Flash (CFW500-MMF), el cual permite la transferencia de datos entre los convertidores. Para más detalles sobre este accesorio consulte la guía de instalación, configuración y operación del CFW500-MMF.

1 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

1.1 AVISOS DE SEGURANÇA



NOTA!

- Somente utilizar o Módulo Plug-in CFW500-CRS485 nos inversores WEG linha CFW500.
- Recomenda-se a leitura do Manual do Usuário do CFW500 antes de instalar ou operar esse acessório.
- O conteúdo deste guia fornece informações importantes para o correto entendimento e bom funcionamento deste módulo.

1.2 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES



ATENÇÃO!

- Sempre desconecte a alimentação geral antes de conectar ou desconectar os acessórios do inversor de frequência CFW500.
- Aguarde pelo menos 10 minutos para garantir a desenergização completa do inversor.

2 INFORMAÇÕES GERAIS

Este guia orienta na instalação, configuração e operação do Módulo Plug-in CFW500-CRS485.

3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ao receber o produto, verificar se a embalagem contém:

- Acessório em embalagem anti-estática.
- Guia de instalação, configuração e operação.

4 INSTALAÇÃO DO ACESSÓRIO

O acessório é facilmente instalado ou substituído. Para a correta instalação do acessório execute os passos a seguir:

Passo 1: Com o inversor desenergizado, retire a tampa frontal do Inversor ([figura A.1 \(a\)](#)).

Passo 2: Retire, se houver, o acessório (módulo plug-in conectado) conforme a [figura A.1 \(a\)](#).

Passo 3: Encaixe e pressione o acessório a ser instalado conforme indicado na [figura A.1 \(b\)](#) e após conecte a tampa frontal do inversor.


Passo 4: Energize o inversor e verifique se o parâmetro P0027 indica o valor 9 ($P0027 = 9$). Caso essa informação não for verdadeira, verifique se o módulo utilizado realmente é o CFW500-CRS485 e repita os passos 1-4.

5 CONFIGURAÇÕES

As conexões de controle (entrada/saída analógica, entradas/saídas digitais e interface RS485) devem ser feitas no conector conforme [figura 1](#).

Conector		Descrição
Borne Superior	1	DO1-RL-NO (contato NA do Relé 1)
	3	DO1-RL-C (Ponto comum do Relé 1)
	5	DO1-RL-NC (Contato NF do Relé 1)
	7	DO3-RL-NO (contato NA do Relé 2)
	9	DO3-RL-C (Ponto comum do Relé 2)
	11	DO3-RL-NC (Contato NF do Relé 2)
	13	NC Não conectado
	15	+24 V Fonte +24 Vcc
	17	DI1 Entrada Digital 1
	19	DI2 Entrada Digital 2
	21	DI3 Entrada Digital 3
	23	DI4 Entrada Digital 4
Borne Inferior	2	AO1 Saída Analógica 1
	4	GND Referência 0 V
	6	AI1 Entrada Analógica 1
	8	+10 V Referência +10 Vcc para Potenciômetro
	10	DO2-TR Saída Digital 2 (Transistor)
	12	RS485 - A(-) RS485 (Terminal A(-))
	14	RS485 - B(+) RS485 (Terminal B(+))
	16	GND Referência 0 V
	18	AI2 Entrada Analógica 2
	20	RS485 - A2(-) RS485 (Terminal A2(-))
	22	RS485 - B2(+) RS485 (Terminal B2(+))
	24	GND Referência 0 V

Figura 1: Sinais do conector de controle

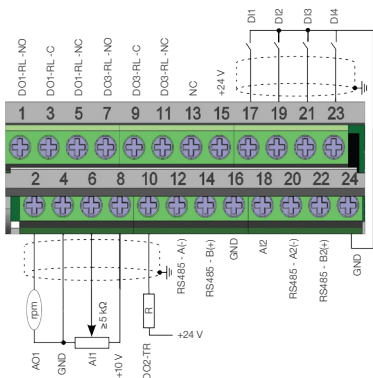

A localização das DIP-switches para seleção do tipo de sinal da entrada e saída analógica e da terminação da rede RS485 podem ser melhor visualizadas na [figura A.2](#). Para utilizar as entradas e/ou saídas analógicas com sinal em corrente deve-se ajustar a chave S1 e os parâmetros relacionados conforme [tabela 1](#). Para mais detalhes sobre as conexões de controle consulte o capítulo 3 do Manual do Usuário do CFW500.

Tabela 1: Configurações das chaves para seleção do tipo de sinal na entrada e saída analógica no J RS485

Entrada / Saída	Sinal	Ajuste da Chave S1	Faixa do Sinal	Ajuste de Parâmetros
AI1	Tensão	S1.1 = OFF	0...10 V	P0233 = 0 ou 2
	Corrente	S1.1 = ON	0...20 mA	P0233 = 0 ou 2
			4...20 mA	P0233 = 1 ou 3
AI2	Tensão	S2.1 = OFF	0...10 V	P0238 = 0 ou 2
	Corrente	S2.1 = ON	0...20 mA	P0238 = 0 ou 2
			4...20 mA	P0238 = 1 ou 3
AO1	Tensão	S1.2 = ON	0...10 V	P0253 = 0 ou 3
	Corrente	S1.2 = OFF	0...20 mA	P0253 = 1 ou 4
			4...20 mA	P0253 = 2 ou 5


NOTA!

- Configurações para ligação da RS485:
- S1.3 = ON e S1.4 = ON: terminação RS485 ligada
- S1.3 = OFF e S1.4 = OFF: terminação RS485 desligada

Qualquer outra combinação das chaves não é permitida



NOTA!

- Configurações para ligação da RS485(2):
- S2.3 = ON e S2.4 = ON: terminação RS485(2) ligada
- S2.3 = OFF e S2.4 = OFF: terminação RS485(2) desligada


Qualquer outra combinação das chaves não é permitida

Este módulo possui um conector ([figura A.2](#)) para utilização do Módulo de Memória Flash (CFW500-MMF), o qual permite a transferência de dados entre inversores. Para mais detalhes sobre esse acessório consulte o guia de instalação, configuração e operação do CFW500-MMF.

APPENDIX A – FIGURES ANEXO A – FIGURAS

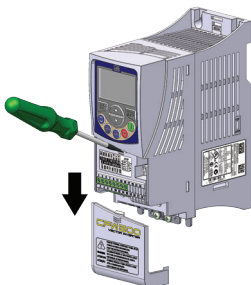

a) Removal of front cover and accessory
(a) Remoción de la tapa frontal y del accesorio
(a) Remoção da tampa frontal e de acessório

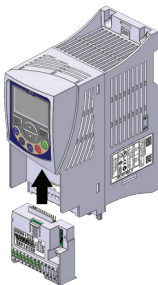

b) Accessory connection
(b) Conexión del accesorio
(b) Conexão de acessório

Figure A.1 (a) to (b): Installation of accessory
Figura A.1 (a) a (b): Instalación de accesorio
Figura A.1 (a) a (b): Instalação de acessório

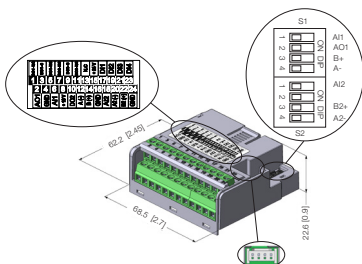


Figure A.2: CRS485 dimensions in mm [in], DIP-switches location and MCard connector

Figura A.2: Dimensiones del CRS485 en mm [in], localización de las DIP-switches y conector de MCard

Figura A.2: Dimensões do CRS485 em mm [in], localização das DIP-switches e conector do MCard

NOTES / NOTAS / ANOTAÇÕES

[illegible]



WEG Drives & Controls - Automação LTDA.
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone 55 (47) 3276-4000 - Fax 55 (47) 3276-4020
São Paulo - SP - Brazil
Phone 55 (11) 5053-2300 - Fax 55 (11) 5052-4212
automacao@weg.net
www.weg.net



11771108

Document: 10002041533 / 01